

第 8 章 安全隐患问题整改情况及安全对策措施建议

8.1 安全评价过程中发现问题的整改情况

安全评价过程中，上海茸一检测技术有限公司经过现场检查和资料核查，发现了不符合项，整改情况详见表 8-1。

表 8-1 业主对评价过程中发现的问题的整改情况表

序号	不符合项内容	整改建议	整改情况	整改完成情况
1.	丙烯球罐、丁烷储罐、液氨储罐设有雷达液位计和伺服液位计，其他易燃易爆液体储罐设有雷达液位计和音叉物位开关	其他易燃易爆液体储罐增设一种不同型号可远传的液位计	企业已经委托设计单位进行设计，增设另一种可远传液位计	详见承诺书
2.	控制室火灾自动报警系统控制柜 JB-TG-J4100 处于手动状态	调至自动状态	已调至自动状态 	已完成
3.	抽查一期尾气风机区域 400GD-004V 测量值在 6%LEL 至 8%LEL 间波动	核实现场是否存在泄漏，或可燃气体检测器存在测量误差	已完成，400GD-004V 读数为 0，已恢复正常 	已完成
4.	抽查 TK2101 二台液位计的通讯信号存在故障	及时处理、恢复正常运行	已修复液位计通讯信号，已正常运行 	已完成
5.	抽查 TK0901 防火堤外东南侧尾气处理设施的防爆正压柜风压指示“0”Pa（柜内压	增加正压柜的风压，至少 80Pa	已增加正压柜的风压，目前 435Pa	已完成

	力>80Pa 时具有防爆功能), 不符合该区域的防爆要求			
6.	抽查机泵 003PP33 入口管道的 篮式过滤器未设置静电接 地设施。	增设静电接地设 施	已增设静电接地 	已完成
7.	装车台甲醇卸车位 407PP02 泵出口导淋盲板法兰松脱	紧固盲法兰	已紧固盲法兰 	已完成
8.	装车台甲醇卸车泵操作按钮 位号标签, 因老化看不清。	重新张贴位号标 签	已重新张贴位号标签 	已完成
9.	TLB4# 装车台, MMA 取样 器静电释放线断裂	修复	已修复	已完成

				
10.	空桶库 3#库上桶区传动链条外露	加固防护罩	<p>已加固防护罩</p> 	已完成
11.	库桶装线小听上桶处滚轴是常规滚轴，上桶人员路过存在衣服卡进滚轴内的风险	滚轴处增设挡板	<p>滚轴处已增设挡板</p> 	已完成

8.2 安全对策措施

上海孚宝港务有限公司针对危险化学品经营方面的法律、法规、规章、文件等的要求，已制订了安全生产责任制、安全管理制度、事故应急救援预案，危险化学品经营从业人员已取得相应的安全资格证书等，但在今后的危险化学品经营过程中，仍应重视经营过程中可能存在的危险、有害因素及其可能带来的严重后果，就此本评价报告提出了建议和对策措施，虽然其中有些措施公司已经制订，但仍然存在保证其得到落实和不断完善的必要，特予以再次提出：

- 1) 企业应牢固建立“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，